







ชื่อฝาย : ร่องห้า      ชื่อลำน้ำ : ร่องห้า      ลำน้ำสาขาของ :      ประเภทลำน้ำ : ลำเหมือง      วันที่สำรวจ : 26 เม.ย. 64  
 แม่น้ำลาว/แม่น้ำกก/แม่น้ำโขง  
 หมู่บ้าน : หมู่ที่ 4 แม่ลาว      ตำบล : ดงมะตะ      อำเภอ : แม่ลาว      จังหวัด : เชียงราย  
 ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. : 2549      อายุฝาย : 15      หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลแม่ลาว      ใช้แบบมาตรฐาน : มข.27

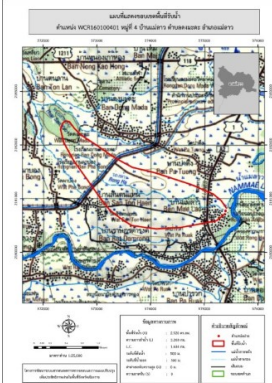
พิกัดฝาย			
X(UTM)	575381	Y(UTM)	2180762

ลักษณะทั่วไป			
ประเภทของสันฝาย : ฝายไหลตกตรง	ความสูงสัน : 1.80 เมตร	ความกว้างสัน : 14.50 เมตร	
ประตูระบายน้ำ : มี	ชนิดบานประตู : บานตรง	ขนาด (กว้าง*สูง) : 1.50*1.50	จำนวน : 1 ชุด    ชนิดเครื่องยกบาน : เครื่องกว้านคันชัก
อาคารบังคับน้ำ : ไม่มี			
ระบบส่งน้ำ : ไม่มี	ลักษณะคลอง : -	ขนาดกันคลองกว้าง : - เมตร	ความยาวประมาณ : - กิโลเมตรเมตร

ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)			
1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : ไม่มี	ตะกอนมีปานกลาง	2. ส่วนเหนือน้ำ : ไม่มี	ตะกอนมีปานกลาง
3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ดี <input type="checkbox"/> ค่อนข้างดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทరుดโทรม		4. ส่วนท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ดี <input type="checkbox"/> ค่อนข้างดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทరుดโทรม	ไม่มีตะกอน
			
5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : ไม่มี	ตะกอนมีน้อย	6. ระบบส่งน้ำ : ไม่มี	

พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ	สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น
 <p><u>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</u>                      A = 2.52 ตารางกิโลเมตร                      L = 3.268 กิโลเมตร                      LC = 1.634 กิโลเมตร                      H = 0 เมตร                      s = 0                      c = 0                      I = 0 มิลลิเมตร/ชั่วโมง                      Return period = 500 ปี                      อัตราการไหลสูงสุด = 0.147 ลบ.ม./วินาที</p>	<p><u>สภาพโดยรวมของฝาย</u></p> <p>ส่วนควบคุมน้ำ : มีการกัดเซาะ แตกร้าว และรั่วเล็กน้อยโดยรวมยังใช้งานได้ ส่วนท้ายน้ำ : มีรอยแตกร้าวและรั่วเล็กน้อยโดยรวมยังใช้งานได้</p> <p><u>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</u></p> <p>มีสภาพค่อนข้างปกติเนื่องจากตัวฝายค่อนข้างเก่าไม่คุ้มค่าการซ่อมแซมสามารถใช้งานได้จนกว่าจะหมดสภาพ ดังนั้นควรกำจัดวัชพืชออก ขุดลอกเอาตะกอนออก และวางมาตรการกำจัดวัชพืชตามระยะเวลาที่เหมาะสม</p>